

Инструкция по эксплуатации Русский

Контроль	D
Дата	07.07.2011
Составлено	PPI / NH

Это окончательная версия данной инструкции: дальнейших обновлений не предусмотрено.

Прочтите инструкцию по эксплуатации прежде, чем производить какие бы то ни было манипуляции с БРС!

Всегда ХРАНИТЕ данную инструкцию в легкодоступном месте рядом с устройством!

Внимание: перед началом работы с устройством всегда проверяйте его на полное отсутствие внешних дефектов и неполадок.

Оригиналом инструкции является версия на немецком

WALSPRESTA

Безопасное БРС для сжатого воздуха

1-LS-009-0-.....-..





Быстроразъёмное соединение (БРС) является высококачественной продукцией, при разработке которой особое внимание уделялось обеспечению широты функциональных возможностей, простоты в обращении, безопасности и надёжности. Данное БРС предназначается для использования в качестве элемента технического оборудования в торговых и промышленных зонах операторами, обученными обращению с соответствующими техническими системами и инструментами под руководством специалистов.

Техническая поддержка:

мы всегда в индивидуальном порядке отвечаем на вопросы наших заказчиков, касающиеся использования и работы нашей продукции и разрешения встречающихся проблем.

Техническое обслуживание:

с целью долговременного поддержания технических показателей и надёжности БРС на высоком уровне, мы рекомендуем регулярно проводить их осмотр и техническое обслуживание.

Наш отдел послепродажного обслуживания гарантирует вам оптимальную техническую поддержку; мы также предлагаем заключение контракта на техническое обслуживание нашими специалистами.

Свяжитесь с нами для получения информации по расценкам за данные услуги.

Carl Kurt Walther GmbH & Co. KG
PO Box 42 04 44
42781 Haan
Westfalenstraße 2
Тел.: +49 (0) 2129 567-0
Факс: +49 (0) 2129 567 450
Эл.почта: info@walther-praezision.de
Интернет-сайт: www.walther-praezision.de

Контактное лицо в России и СНГ:
Пономарев Сергей Николаевич
Тел.: +7 (965) 777 00 88
Факс: +7 (812) 318 14 54
Эл.почта: sponomarev@walther-praezision.de

Прочие контактные адреса и номера телефонов могут быть найдены на нашем интернет-сайте www.waltherpraezision.de в разделе “Service / Customer service”.

Сайт на русском языке: www.walther-praezision.ru



Содержание

1 Содержание

1	СОДЕРЖАНИЕ	3
2	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	4
3	ГАРАНТИЯ.....	5
4	ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ.....	6
5	ОПИСАНИЕ БРС С КЛАПАНАМИ	7
5.1	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.....	7
5.2	ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.....	7
6	ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ	8
7	ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.....	9
7.1	ПРОЦЕСС СОЕДИНЕНИЯ.....	9
7.2	ПРОЦЕСС РАЗЪЕДИНЕНИЯ	9
8	ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ	10
8.1	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРОВЕРКА ИСПРАВНОСТИ	10
8.1.1	Техническое обслуживание включает в себя следующие позиции	10
8.1.2	Проверка исправности включает в себя следующие позиции.....	10
9	ТЕСТ	11
10	СМАЗКА !.....	12
11	ХРАНЕНИЕ	13
12	ПРЕКРАЩЕНИЕ РАБОТЫ.....	14
13	КОНФИГУРАЦИЯ НОМЕРА ДЛЯ ЗАКАЗА.....	15
14	АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ	16



Общие сведения

2 Общие сведения

Данное руководство содержит все необходимые правила работы с элементами быстроразъёмных соединений, сведения об их наладке для пуска в эксплуатацию и о техническом обслуживании.

Вся информация и замечания, собранные в данном руководстве по эксплуатации, учитывают необходимые технические нормы, текущее состояние инженерных разработок, а также накопленный нами многолетний опыт и обширные знания.

Перевод данного руководства по эксплуатации был выполнен максимально тщательно. Тем не менее, мы не несём ответственности за присутствие неточностей в переведённой версии текста. Оригинальная немецкая версия данного руководства гарантированно является максимально точной – см. далее по тексту.

Реальная комплектность поставки может в ряде случаев отличаться от таковой в приводимых здесь объяснениях и на графических изображениях: например, для БРС специальной конструкции, при использовании дополнительных комплектующих или по причине изменения технических характеристик в связи с усовершенствованием технологий производства.

Если у вас возникли дополнительные вопросы, пожалуйста, свяжитесь с производителем.

Данное руководство по эксплуатации следует внимательно прочитать перед началом работы с оборудованием, в особенности перед первым его пуском в эксплуатацию!

Производитель не несёт ответственности за повреждения или неисправности, возникшие по причине несоблюдения инструкций данного руководства.

Руководство по эксплуатации должно храниться в непосредственной близости от оборудования и быть доступным для всего персонала, работающего на оборудовании или использующего его.

Не дозволяется передавать данное руководство третьим лицам: производитель вправе потребовать компенсацию ущерба.

Любая перепечатка запрещена.

Перед пуском в эксплуатацию устройство должно быть проверено на отсутствие внешних дефектов и полную техническую исправность.

Оригиналом является немецкая версия руководства – см. далее по тексту.

Мы сохраняем за собой право вносить изменения в технические данные продукта в рамках его дальнейшей разработки с целью улучшения выходных показателей.

Руководство по эксплуатации остаётся собственностью производителя.

Любое воспроизведение материалов руководства, их передача третьим лицам или их дальнейшее использование повлечёт за собой штраф и будет преследоваться в судебном порядке (закон о защите авторского права против нечестной конкуренции, BGB [Немецкий Гражданский кодекс]).

Все права защищены для случаев награды за патент (параграф 7, секция 1 патентного закона — PG) или запатентованного промышленного образца (параграф 5, секция 4 закона о запатентованном дизайне — GMG).



Гарантия

3 Гарантия

Данная гарантия соответствует государственным “Общим положениям о поставке и производительности” для компании C.K. Walther GmbH & Co. KG, действительным на дату заключения договора купли-продажи, и правилам, принятым в договоре купли-продажи.

Как правило, гарантия не распространяется на детали, подверженные износу. В число типичных изнашиваемых деталей продукции компании C.K. Walther GmbH & Co. KG входят, например:

- уплотнения
- пружины

Правила безопасности

4 Правила безопасности

Использование данных БРС не освобождает заказчика от обязанности соблюдать соответствующие правила техники безопасности, например, постановления о безопасности работы и т.д. Оператор, работающий с данными БРС, должен планировать необходимые мероприятия для обеспечения исправной работы БРС и осуществлять контроль их выполнения.

☞ Замечания о возможной опасности

В случае, если продукт был выбран неверно или использован не надлежащим образом, либо было пропущено его необходимое техническое обслуживание, может возникнуть опасность получения травм и материального ущерба:

- из-за опасных выбросов жидкостей или отдельных частиц / деталей БРС
- по причине неисправной работы собранных систем или инструментов
- из-за отсутствия термозащиты у металлических деталей муфты и ниппеля. Если дотронуться до этих деталей в условиях высокой температуры окружающей среды, велика вероятность обжечься. В зависимости от температуры окружающего воздуха, рычаг открытия клапана и кольцевой захват также могут нагреваться до чрезвычайно высокой температуры. По этой причине следует использовать подходящие и достаточно длинные защитные перчатки.

☞ Оператор должен, в частности, убедиться в том, что:

- БРС используются исключительно по своему назначению.
- Используются только БРС в идеальном рабочем состоянии.
- Руководство по эксплуатации всегда находится в хорошо читаемом состоянии и доступно рабочему персоналу в полном объёме.
- Рабочий персонал достаточно хорошо ознакомлен с методами работы с БРС и с соответствующими правилами безопасности.
- БРС, имевшие неисправность, были высланы обратно на наш завод для проведения ремонта.
- В ходе работы какие бы то ни было защитные устройства не были выключены или сняты с БРС.
- При установке или демонтаже БРС рабочий контур не находился под давлением.

По завершении сборки и установки БРС и перед его вводом в эксплуатацию, проверьте ещё раз следующие позиции:

☞ Убедитесь, что все резьбовые соединения идеально подходят друг к другу и безопасны.

Перед пуском БРС в эксплуатацию необходимо провести проверку его исправности (см. техническое обслуживание и проверка исправности).

Описание продукта: БРС

5 Описание быстроразъёмного соединения

В число деталей быстроразъёмного соединения входят:

- муфта с клапаном 1-LS-009-0-.....--.

Когда половины БРС находятся в разъединённом положении, следует защищать их от попадания грязи и/или возможных повреждений (в случае необходимости).

5.1 Область применения

- БРС используется исключительно для соединения двух половин контура.
- Процессы соединения и разъединения выполняются вручную.
- Данное БРС в особенности подходит для следующих рабочих веществ / задач:
 - воздух

Чтобы узнать о возможности использования БРС данной серии для задач, отличных от вышеперечисленных, следует связаться с представителями компании Walther-Präzision.

5.2 Технические данные

Рабочее давление БРС зависит от материалов, использованных для производства его отдельных компонентов.

При выборе условий работы с нормированными резьбовыми соединениями следует учитывать максимально допустимое рабочее давление соединения.

При выборе подходящего соединения возможны следующие величины статического давления:

	Макс. статическое рабочее давление (бар)	Коэффициент расхода Cv, БРС с клапаном с одной стороны
LS-009	12	4,32

-Данное БРС не предназначено для каких бы то ни было задач и значений технических величин, отличных от приведённых здесь.

-Безопасность работы с БРС не может быть гарантирована в случае, если оно используется не в соответствии с исходным предназначением или если нарушены предусмотренные значения технических величин.

-Оператор, выполняющий работу с БРС, несёт ответственность за все травмы или материальный ущерб, произошедшие по причине использования БРС не по его назначению или пренебрежения значениями технических величин; производитель не несёт никакой ответственности в данных случаях.



Инструкция по установке

6 Инструкция по установке

В соответствии с общими положениями о предотвращении аварийных ситуаций, БРС следует устанавливать в систему таким образом, чтобы:

- гарантировать его правильное функционирование согласно инструкции по эксплуатации
- резьбовой соединительный элемент на стороне оборудования заказчика должен быть изготовлен согласно соответствующему техническому регламенту.
- прежде всего, муфта с клапаном устанавливается на стороне контура, а ниппель с клапаном – на потребляющей стороне
- узел БРС, равно как и все подвижные детали, должен быть предохранён от возможных внешних повреждений.

Перед установкой муфты и ниппеля без клапанов в систему трубопроводов убедитесь, что данная система была достаточно хорошо промыта/продута или прочищена.



После завершения работ по установке следует провести испытание БРС на исправность — как при отсутствии давления в контуре, так и при полном рабочем давлении, как это описано в инструкции по эксплуатации.

Инструкция по эксплуатации

7 Инструкция по эксплуатации

Во избежание получения серьёзных травм персоналом и повреждения БРС при его работе, данное БРС может использоваться только для обозначенных областей применения.

7.1 Процесс соединения

Каждый раз перед выполнением соединения муфты и ниппеля следует производить их визуальный осмотр.

Если при осмотре видны повреждения или деформации деталей БРС, такие повреждённые детали подлежат замене.

БРС с клапаном оборудовано автоматическим замком для возможности выполнения соединения одной рукой.

Для выполнения соединения возьмите муфту с клапаном в области позади стопорной втулки или ниппель с клапаном в области концевого разъёма одной рукой и наденьте его ровно по центру на вторую часть БРС до упора.

При выполнении соединения стопорная втулка автоматически смещается вперёд без помощи оператора.

Муфта и ниппель с клапаном теперь механически соединены и заблокированы. При выполнении соединения клапаны открываются, обеспечивая свободное течение вещества в контуре.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Пожалуйста, убедитесь, что стопорная втулка находится в своём конечном положении, то есть что она примыкает к корпусу муфты без зазора — иначе полная блокировка БРС не может быть гарантирована.

7.2 Процесс разъединения

Первый этап разъединения и сброс давления

При оттягивании назад стопорной втулки при рабочем давлении $p \geq 2,5$ бар выполняется лишь первый этап процесса разъединения. Ниппель выдвигается на несколько миллиметров из муфты, полному разъединению которой препятствует вторая система блокировки. При этом закрывается клапан муфты и воздух выходит со стороны ниппеля.

Второй этап разъединения

Только когда давление на стороне ниппеля падает до величины около 2,5 бар, становится возможным разблокировать и вторую защитную систему. Для этого следует оттянуть стопорную втулку назад ещё раз. Теперь ниппель может быть полностью и безопасно (без отдачи) вынут из муфты.

Внимание!

Если в контуре, соединённом при помощи системы БРС, присутствует остаточное давление, БРС при разъединении может получить сильный импульс, зависящий от величины давления.

По этой причине свободную часть БРС следует крепко держать в руках во избежание получения травм.

Инструкция по техническому обслуживанию и проверке исправности

8 Инструкция по техническому обслуживанию

Предупредительные мероприятия технического обслуживания

Работа с БРС с клапанами производства WALTHER должна выполняться таким образом, чтобы исключать возможность повреждений деталей и подвижных элементов БРС.

8.1 Техническое обслуживание и проверка исправности

Для гарантии исправной работы БРС с клапанами и безопасности оператора следует периодически производить техническое обслуживание и проверку БРС на исправность; частота необходимых проверок зависит от условий работы.

Для максимального сокращения необходимых усилий при соединении и продления срока службы БРС с клапанами рекомендуется наносить небольшое количество густой смазки на соединяемые поверхности (см. пункт 10.0).

8.1.1 Техническое обслуживание включает в себя следующие позиции:

- Следует производить визуальный осмотр муфты и ниппеля с клапанами на предмет выявления повреждений и загрязнений.
- Любые легкодоступные загрязнения в рабочих зонах БРС (в области уплотнений, на рабочих элементах) следует удалить, просто протерев их.

В том случае, если выявлены повреждённые, деформированные или заржавевшие части, БРС нужно демонтировать и отослать производителю для ремонта.

Если уплотнения износились или потеряли эластичность, а также в случае очень сильных загрязнений, заказчик вправе решать, проводить ли ремонт самостоятельно или отсылать для этого узел БРС на завод производителя.

8.1.2 Проверка на исправность включает в себя следующие позиции:

Как описано в инструкции по эксплуатации, для проверки на исправность БРС несколько раз соединяется, подвергается действию рабочего давления и разъединяется.

При этом следует обращать внимание на следующее:

- Процессы соединения и разъединения должны проходить абсолютно гладко.
- БРС не должно допускать абсолютно никаких утечек как в соединённом, так и в разъединённом положении.

В том случае, если выявлены повреждённые, деформированные или заржавевшие части, БРС нужно демонтировать и отослать производителю для ремонта.

Если уплотнения износились или потеряли эластичность, а также в случае очень сильных загрязнений, заказчик вправе решать, проводить ли ремонт самостоятельно или отсылать для этого узел БРС на завод производителя.

Важное примечание!

Если заказчик проводит ремонт БРС самостоятельно, проверка БРС на воздействие рабочего давления и/или отсутствие утечек должна производиться в любом случае.

Порядок действий данной проверки описан в разделе “Тест”.

Важное примечание!

Гарантия производителя не распространяется на конечный продукт в случае, если его ремонт производился не представителями компании Walther-Präzision.

Тест

9 Тест

(Выдержка из руководства по проведению теста QM-PA 2.0 системы QM производства Walther-Präzision)


Описание:

Тестирование БРС проводится путём его погружения в соответствии со следующими значениями.


Серия для низких давлений	
LS-009	абсолютное давление 2 бара

- Подготовка к тесту и процедура теста для БРС с клапанами


Тест 1: муфта и ниппель с клапанами в соединённом положении

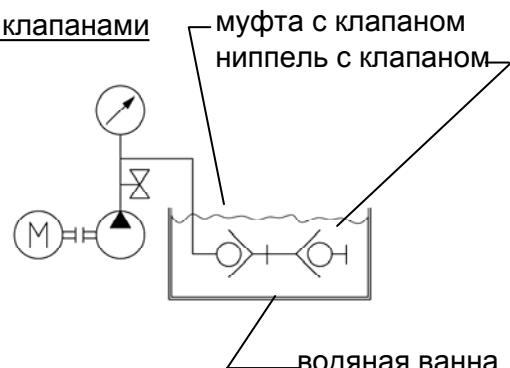

Тест 2: ниппель с клапаном в разъединённом положении

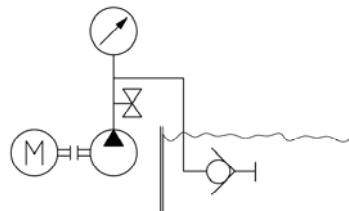

Тест 3: ниппель с клапаном в разъединённом положении

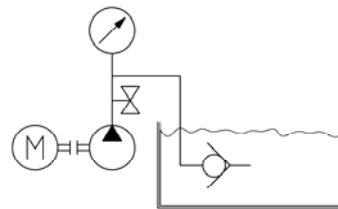

- Замечания:

Время каждого погружения при выполнении теста составляет 10 секунд.

За эти 10 секунд погружения из БРС не должны выходить пузырьки.

После проведения теста БРС следует как можно быстрее высушить горячим воздухом (рекомендуемая температура: 45 – 55 °C, время: около 30 минут в воздушном потоке, до 2 часов в стоячем воздухе, в зависимости от устройства).

- Документирование:

Следует записать давление, при котором проводился тест, рабочее вещество, название и дату для каждого теста.



Смазка

10 Смазка!

Для максимального сокращения усилий для соединения и продления срока службы БРС с клапанами рекомендуется наносить небольшое количество густой смазки на соединяемые поверхности.

Следует использовать смазки, которые не имеют тенденции загустевать до консистенции смолы.



Предостережение!

При выборе смазки нужно учитывать её совместимость с материалом уплотнения и рабочей средой (например, кислородом).



Хранение

11 Хранение

БРС необходимо хранить таким образом, чтобы не допускать их возможных повреждений при этом.

Условия хранения БРС должны учитывать нормативы для уплотнений, которые могут изменять свои свойства при неправильном хранении.

Следует запомнить следующие правила:

- БРС нужно хранить в сухом состоянии.
- Для лучшей сохранности уплотнений, а следовательно, исправной работы БРС, не следует хранить их под воздействием солнечного света.
- Для защиты от возможного окисления уплотнения и БРС следует хранить в упаковке.



Прекращение работы

12 Прекращение работы

В конце своего срока службы БРС или его компоненты следует подвергнуть утилизации, не вызывающей загрязнения окружающей среды, в соответствии с правовыми нормами.

Для этого следует связаться с местными государственными или частными компаниями по утилизации отходов.



Конфигурация номера для заказа

13 Конфигурация номера для заказа

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

XX - XX - XX - X - XXXX - XX - X - XX - XX

XX - XX - XX - X - XXXX - XX - XX - XX

1. Группа

2. Серия

Информация, относящаяся к серии, состоит либо из двух букв, либо из двух цифр.

3. Номинальный размер / Номинальный диаметр

Округлён в большую или меньшую сторону до целого значения.

Информация может состоять как только из цифр, так и из букв и цифр.

4. Тип продукта или тип конструкции

5. Конструкция соединения

6. Материал БРС

возможна маркировка xx-x и xxxx

7. Материал уплотнения:

возможна маркировка xx-x и xxxx

8. Y или Z, отмечающие специальную конструкцию

9. Дополнительное оборудование

Алфавитный указатель

14 Алфавитный указатель	
А	
Алфавитный указатель	16
Б	
Безопасность	2
БРС (муфта)	4, 6, 7, 14
В	
Версия	4
Внедрение	5
Внешние повреждения	8
В соответствии с планируемым предназначением	6
Г	
Гарантия	10
Ж	
Жидкость	6
З	
Задачи	8
Замечания	11
Защитные перчатки	6
Защитные устройства	6
Значения технических величин	7
И	
Идеально исправное состояние	6
Изменения	4
Инструкция по обеспечению безопасности	6
Инструкция по техническому обслуживанию	10
Инструкция по установке	8
Инструкция по эксплуатации	1, 9
Инструменты	2, 6
Использование	2
Исправность	2
Исходный	4
К	
Качество	12
Компании по утилизации	14
Комплектность поставки	4
Конфигурация номера для заказа	15
Контроль	2
М	
Муфта с клапаном	7, 8, 9, 10

Н	
Надёжность	2
Накопленный опыт	4
Неполадки	4
Неправильный выбор продукта	6
Неточности перевода	4
Ниппель	6
Ниппель с клапаном	8, 10
Нормы	4, 8
О	
Оборудование	4
Общий	4
Опасный выброс	6
Оператор	6, 10
Операторы	2
Операции одной рукой	9
Описание продукта	7
Опыт	4
Осмотр	2
Ответственность	4
Ответственный	7
П	
Повреждения	4, 6
Под рабочим давлением	6
Постановления о безопасности работы	6
Правила техники безопасности	6
Прекращение работы	14
Пренебрежение	9
Проверка исправности	6
Производные вещества	7
Процесс разъединения	9
Процесс соединения	9
Пуск в эксплуатацию	4, 6
Р	
Работа	2
Рабочее давление	7
Рабочий метод	6
Разъединённый	7, 12
Резьбовые соединения	6
Ремонтные работы	6
Руководство	4
С	
Сборка	6
Свойство	4
Системы	2, 6



Алфавитный указатель

Смазка	12	Технические данные	7
Соединение	7	Технические показатели	2
Соединённый	7	Техническое обслуживание	2, 4, 6
Содержание	3	Техническое обслуживание и проверка исправности	10
Солнечный свет	13	Техническое оборудование	2
Специалисты	2	у	
Специальная конструкция	4	Улучшение	4
Срок службы	10, 12	Упаковка	13
Сталь	7	Устранение повреждений	4
Сторона муфты	7	Х	
Сухой	13	Хорошо читаемое состояние	5
Состояние разработки	4	Хранение	13
Т		Ч	
Температуры сред	6	Частный	6
Тест	11		
Термически	6		
Техническая поддержка	2		

Operating Instruction English

Revision	D
Date	07.07.2011
Issuer	PPI / NH

This operating instruction is not subject to the updating

Vor Beginn aller Arbeiten Betriebsanleitung lesen!

Read operating instruction before beginning of all works!

Betriebsanleitung immer AUFBEWAHREN!
griffbereit am Gerät

Always KEEP operating instruction! In a ready hand way at the device

Achtung: Vor Inbetriebnahme Gerät auf mängelfreien Zustand und technisch einwandfreie Funktion kontrollieren.

Caution: Before starting-up check device on faultless condition and technically perfect function.

Das Original ist die deutsche Fassung

The German version is the original

WALSPRESTA

Compresses Air Safety Coupling

1-LS-009-0-.....-





This coupling is a quality product, in which special attention has been paid to high functionality, ease of operation, safety and reliability. As an item of technical equipment this coupling is intended for use in the commercial, industrial area and for operators, who have been trained by specialists in the handling of technical systems / tools.

Customer care:

As part of our individual customer care we will be happy to assist you in questions relating to use and operation and on any problems encountered.

Service and maintenance:

In order to maintain the high technical performance capability and reliability of your coupling over many years, we recommend regular inspection and maintenance.

We can thereby offer you optimum support by our Customer Service department and the conclusion of a service and maintenance contract. Please ask for a quotation.

Carl Kurt Walther GmbH & Co. KG
PO Box 42 04 44
42781 Haan
Westfalenstraße 2
Tel.: +49 (0) 2129 567-0
Fax: +49 (0) 2129 567 450
E-Mail: info@walther-praezision.de
Internet: www.walther-praezision.de

Contact:

Application technology and service

Holger R. Figge
Telephone: (02129) 567-591
Telefax: (02129) 567-590
Handy: (0162) 2090100
e-mail: hfigge@walther-praezision.de

Further addresses and telephone numbers of contacts can be found on the Internet on our homepage under www.walther-praezision.de "Service / Customer service".



List of Contents

1 List of Contents

1	LIST OF CONTENTS	3
2	GENERAL.....	4
3	WARRANTY.....	5
4	SAFETY INSTRUCTION.....	6
5	PRODUCT DESCRIPTION OF THE SELF SEALING COUPLING	7
5.1	INTENDED USE.....	7
5.2	TECHNICAL DATA	7
6	INSTALLATION INSTRUCTION	8
7	OPERATING INSTRUCTION.....	9
7.1	CONNECTION PROCESS	9
7.2	DISCONNECTION PROCESS	9
8	MAINTENANCE INSTRUCTION	10
8.1	MAINTENANCE AND FUNCTIONAL TEST	10
8.1.1	<i>Maintenance includes following items:</i>	10
8.1.2	<i>Functional test includes following items:</i>	10
9	TEST	11
10	LUBRICATION !.....	12
11	STORAGE.....	13
12	SHUT-DOWN	14
13	ORDER NUMBER CODE.....	15
14	INDEX	16



2 General

This manual contains all regulations for operation, commissioning and maintenance of the coupling.

All information and notes in this operating manual were collated while taking into consideration the valid regulations, the current engineering related status of development as well as our many years of experience and acquired knowledge.

Translations of this operating manual were also produced according to the best of knowledge. However, we cannot assume liability for any translation errors.

The German version provided for this operating manual is considered the authoritative version.

The actual scope of delivery can deviate from the explanations and graphic representations described herein under certain circumstances, e.g. in the case of special designs, utilization of additional order options or because of state-of-the-art technical alterations.

If you have any questions, please contact the manufacturer.

☞ This operating manual must be read carefully before starting work on or with the equipment, in particular before commissioning!

The manufacturer assumes no liability for damage or faults arising from non-compliance with the instructions in this operating manual.

The operating manual must be kept directly with the equipment and be accessible to all persons who work on or with the equipment.

It is not permitted for the operating manual to be passed to third parties and if applicable this will incur damage compensation.

All other rights reserved.

Before commissioning the device must be checked for being not defective and its technically perfect function.

The German version is the original.

We reserve the right to make technical alterations to the product within the context of improving the usage properties and further development.

The operating manual remains our property.

Any reproduction, use by or communication to third parties incurs a penalty and will be pursued by court action (copyright law against unfair competition, BGB [German Civil Code]).

All rights reserved in the case of a patent award (Paragraph 7, Section. 1 of the patent law - PG) or entry as a patented design (Paragraph 5, Section 4 of the patented design law - GMG).



3 Warranty

The warranty conforms to:

the "General Conditions for Delivery and Capacity" of C.K. Walther GmbH & Co. KG of the state which was valid at the date of the purchase contract and

the regulations agreed in the purchase contract.

Wearing parts are generally excluded from the warranty.

Typical wearing parts of products from company C.K. Walther GmbH & Co. KG are for example:

- seals
- springs

Safety Instruction

4 Safety Instruction

Using these couplings does not release the customer from his obligation to comply with the pertinent work safety regulations e.g. operational safety ordinances, etc. The duty to take due care by the operator of the couplings includes planning measures to ensure proper operation and monitoring their implementation.

Hazard notes

If the wrong product has been selected or if there is improper use or maintenance has been omitted, then hazards arise and personal injuries and material damage can occur from:

- Hazardous emission of fluid or individual particles/coupling parts
- Function impairments of connected systems or tools
- The metal parts of coupling and adaptor are not thermally protected. You can be burned if you touch these parts at high media temperatures . According to the ambient temperature valve lever and ring grip can also become unbearably hot. For that reason suitable, sufficiently long protective gloves should be worn.

The operator must in particular make sure that

- The couplings are only used according to the intended purpose.
- The couplings are only operated in a perfect, functioning condition.
- The operating manual is always in a legible condition and is available in its entirety to operating personnel.
- The operating personnel are sufficiently acquainted with the working method and the safety notes for the coupling.
- The coupling is sent to our factory for repair work.
- During operation of the coupling, no safety devices are removed and/or deactivated.
- Before installing or dismantling the coupling, you have made sure that the coupling has not been pressurized.

After completing assembly and installation work and before commissioning the coupling, observe the following points:

Check once again that all screw connections are securely fitted.

Before commissioning the coupling, a function test must be carried out (see maintenance and function test).

Product description of the coupling

5 Product description of the self sealing coupling

Coupling connection consists of:

- self sealing coupling 1-LS-009-0-.....-..-

In case that both coupling halves are not connected they should be protected against external dirt and/or damages if required.

5.1 Intended use

- Coupling is only used as connection of two lines.
- Connection and disconnection process is carried out by hand.
- Coupling is especially suitable for the following media/applications:
 - air
- For all other possible applications, Walther-Präzision should be consulted.

5.2 Technical data

- Working pressures of coupling depend on materials of individual parts.
- When determining the working with standardized threaded connections, the highest permissible working pressure of the connection must be taken into account.
- When selecting a suitable connection the following static pressure is possible:

	max. static Working pressure (bar)	Cv-value One side Self sealing
LS-009	12	4,32

- The coupling is not determined for any types of use and technical values other than those listed here.
- Safe operation is not guaranteed if the coupling is used contrary to its intended use and technical values
- The operator of the coupling is responsible for all personal injuries or material damage that occur from non-intended use and disregard of the technical values; the manufacturer assumes no responsibility in these cases.

Installation instruction

6 Installation Instruction

Subject to the general accident prevention regulations coupling is to be installed into a network in such a way that:

- a satisfactory operation is guaranteed according to the operating instruction.
- The screwing of the customer connection site must be made to relevant technical rules.
- first of all self sealing coupling is used on line side and self sealing adaptor on consumer side
- external damage of the unit as well as all moving parts are excluded.

Before installing the through type coupling and the adaptor to the piping system, make sure that the piping system has been sufficiently flushed/blown or cleaned.



After completing the installation work, perform a function test both depressurised and under working pressure, as described in the operating instructions.

Operating Instruction

7 Operating Instruction

In order to avoid critical injuries of the staff and damage at the self sealing coupling during operation, coupling may be only used for the stated applications.

7.1 Connection process

Before each coupling process a visible check of the coupling and the adaptor has to be made. Damaged parts must be changed in case of observable, visible damages or deformations.

The self-sealing coupling is equipped with an automatic lock, i. e. one-hand operation. For coupling the self-sealing coupling behind the locking sleeve or the self-sealing adaptor in the end plug area is taken up with one hand and pushed axially centred on the counter piece until the end stop.

During the coupling the locking sleeve snaps in forward without the aid of the operator.

Now the self-sealing coupling and the self-sealing adaptor are locked mechanically. Available valves are opened during the coupling process and thus the passage is released.

CAUTION



Please take care that locking sleeve is in final position, i.e. that it is flush in front with the coupling housing as otherwise no perfect lock is guaranteed.

7.2 Disconnection process

First unlocking step and venting

By moving back the locking sleeve first of all only the first unlocking step is released at pressures of $p \geq 2.5$ bar. The adaptor jumps several millimeters out of the coupling and a second locking system prevents the complete disconnection from the coupling. Now the coupling valve closes and the air escapes from the adaptor side.

Second unlocking step

Only if the pressure on the adaptor side has fallen below the switching threshold of approx. 2.5 bar the second locking system can be released, too. For that purpose the locking sleeve is to be moved back again.

Now the adaptor can be completely and safely separated from the coupling. i.e. without "back kick".

Caution!

In case of an available pressure in the line connected by the coupling system a strong separation impulse - depending on the pressure - can be effective onto the coupling system during disconnection. For that reason the movable part of the coupling (free half) is to be firmly held in the hand to avoid injuries.

Maintenance and Functional Instruction

8 Maintenance Instruction

Preventive maintenance measures

WALTHER self sealing couplings are to be operated in such a manner that external damages to elements and all moving parts are avoided.

8.1 Maintenance and functional test

In order to always guarantee function of the self sealing coupling and hence safety of operator, a maintenance and functional testing must be made in appropriate periods of time depending on operating conditions.

In order to minimize operating forces and to extend service life of the self sealing coupling we recommend to slightly grease plug surfaces (see item 10.0).

8.1.1 Maintenance includes following items:

- A visual inspection of self sealing coupling and self sealing adaptor regarding damage and contamination has to be made.
- Dirt at the functional area (sealing area, operating elements) which is easily accessible from outside should be removed by simply wiping-off.

If there are damaged, torn or corroded parts, coupling must be dismounted and returned to manufacturer for repair.

If worn or embrittled seals are found or if there is extreme dirt, the customer can decide whether he returns coupling unit to the manufacturer's factory or whether he repairs himself.

8.1.2 Functional test includes following items:

As described in the operating instruction, coupling is several times connected, pressurized and then disconnected.

In doing so, the following has to be observed:

- Connection and disconnection process must be absolutely smooth.
- Coupling must be absolutely leak-proof in connected and disconnected state.

If there are damaged, torn or corroded parts, coupling must be dismounted and returned to manufacturer for repair.

If worn or embrittled seals are found or if there is extreme dirt, the customer can decide whether he returns the coupling unit to the manufacturer's factory or whether he repairs himself.

Please note !

If the coupling is repaired by the customer themselves, a pressure and/or leak test must be performed in any case.

The sequence and extent of this test is described in section "Test".

Please note !

The manufacturer's warranty shall not apply to the end product if it is repaired by other than the manufacturer, Walther-Präzision.

9 Test

(Extract from the test instructions QM-PA 2.0 of the Walther-Präzision QM system)


Description:

The coupling is tested by means of an immersion test according to the following values.


Series low pressure	
LS-009	2 bar absolut

- Test setup and test procedure


Test 1: self sealing coupling and self sealing adaptor connected

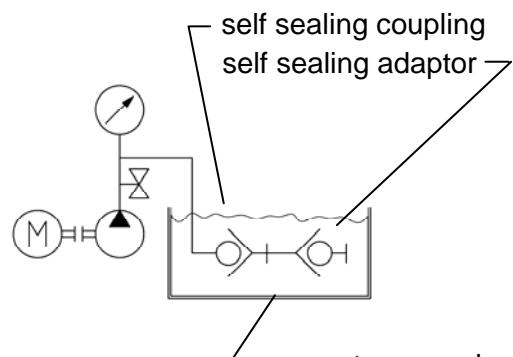

Test 2: self sealing adaptor disconnected

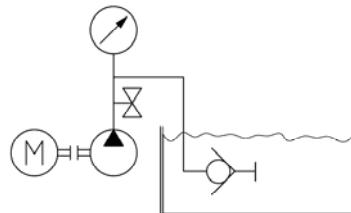

Test 3: self sealing adaptor disconnected

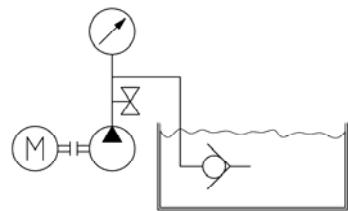

- Notes and remarks:

The dwell time per test is 10 seconds.

There must not be any bubbles during the 10 seconds dwell time.

After testing the coupling must be dried with hot air as soon as possible (recommended: 45 – 55 °C, approx. 30 min with air stream, up to 2 hours with stagnant air, depending on the device).

- Documentation:

Please document the test pressure, test medium and name/date of each test.



Lubrication

10 Lubrication !

In order to minimize operating forces and to extend service life of the coupling we recommend to slightly grease plug surfaces.

Lubrication is to be carried out with greases which **do not** tend to become resin.



Caution !

The selection of the grease is to be suited to the sealing quality and the medium (e.g.: oxygen) in view of the compatibility.



11 Storage

The couplings must be stored in such a way that no damages can occur at the couplings.

The storage conditions of the couplings must comply with the guidelines for the seals as these can change in properties due to improper storage.

The following items must be kept:

- The couplings must be stored dry.
- To safely conserve the seals and that means also the couplings they should not be stored under the effect of daylight.
- For protection against oxygen the seals and also the couplings shall be stored into the packing.



Shut-down

12 Shut-down

At the end of the service life the coupling or its components have to be disposed non-polluting and according to the legal regulations.

For that the local public or private disposal societies should be taken.

Order Number Code

13 Order number code

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

 X - X X - X X X - X - X X X X X - X X - X - X X X - X X
 X - X X - X X X - X - X X X X X - X X X X - X X X - X X

1. Subject group

2. Series

The information regarding the series comprises either two letters or two numbers.

3. Nominal size / Nominal bore

It is rounded up or down to one. The information can be numerical as well as alphanumerical.

4. Product type or design type

5. Connection design

6. Material design:

xx-x and xxxx possible

7. Material design (seal design):

xx-x and xxxx possible

8. Y or Z design

9. Additional equipment



14 Index

A

According to intended purpose.....	6
Acquired knowledge.....	4
Adaptorl.....	6
Alterations	4
Assembly	6

C

Commissioning.....	4, 6
connected.....	7
connection	7
Connection process	9
coupling	4
Coupling	6, 7, 14
Couplings	6
Customer care.....	2

D

Damage.....	4, 6
Damage compensation	4
daylight.....	13
Disconnection process	9
Disposal societies	14
Disregard	7
dry.....	13

E

Equipment	4
Experience	4
external damage.....	8

F

Faults	4
Fluid	6
Function.....	6
Function test	6
Functionality.....	2

G

General	4
guarantee	10

H

Hazard notes	6
Hazardous emission.....	6

I

Implementation.....	6
---------------------	---

Improvement	4
Index.....	16
Inspection	2
Installation Instruction	8
Intended use	7

L

Legible condition	6
Liability	4
List of Contents	3
Lubrication	12

M

Maintenance	2, 4, 6
Maintenance and functional test.....	10
Maintenance Instruction.....	10
Manual	4
Media temperatures.....	6

O

one-hand operation.....	9
Operating Instruction	1, 9
Operation.....	2
Operational safety ordinances	6
operator	6, 10
Operators.....	2
Order number code.....	15
Original	4

P

packing	13
particular	6
Perfect, functioning condition	6
Performance capability.....	2
Pressurized	6
Product description	7
Property	4
Protective gloves	6

Q

quality.....	12
--------------	----

R

regulations	8
Regulations.....	4
Reliability	2
remarks.....	11
Repair work.....	6
responsible	7



Index

S

Safety.....	2
Safety devices.....	6
Safety Instruction	6
Scope of delivery.....	4
Screw connections.....	6
self sealing adaptor.....	8, 10
self sealing coupling.....	7, 8, 9, 10
service.....	10, 12
Service	2
Shut-down	14
Special designs	4
Specialists.....	2
Status of development	4
Storage.....	13
Systems.....	2, 6

T

Technical data	7
Technical equipment	2

Technical values.....	7
Test.....	11
Thermally	6
Tools	2, 6
Translation errors	4
Types of use	7

U

Use	2
-----------	---

V

Version	4
---------------	---

W

Work safety regulations	6
Working method	6
working pressure	7
Wrong product selection	6

Betriebsanleitung deutsch

Revision	D
Datum	07.07.2011
Ersteller	PPI / NH

Diese Betriebsanleitung unterliegt
nicht dem Änderungsdienst

Vor Beginn aller Arbeiten
Betriebsanleitung lesen!

*Read operating instruction
before beginning of all works!*

Betriebsanleitung immer
AUFBEWAHREN!
griffbereit am Gerät

*Always KEEP operating
instruction! In a ready hand
way at the device*

Achtung: Vor Inbetriebnahme
Gerät auf mängelfreien Zustand
und technisch einwandfreie
Funktion kontrollieren.

*Caution: Before starting-up
check device on faultless
condition and technically
perfect function.*

Das Original ist die
deutsche Fassung

*The German version
is the original*

WALPRESTA

Druckluft- Sicherheitskupplung

1-LS-009-0-.....





Diese Kupplung ist ein Qualitätsprodukt, bei dem ein besonderes Augenmerk auf hohe Funktionalität, einfache Handhabung, Sicherheit und Zuverlässigkeit gelegt wird. Als ein technisches Arbeitsmittel ist diese Kupplung bestimmt für den Einsatz im gewerblichen, industriellen Bereich und für Bediener, die im Umgang mit technischen Anlagen / Werkzeugen von Fachpersonal ausgebildet worden sind.

Kundenbetreuung:

Im Rahmen unserer individuellen Kundenbetreuung unterstützen wir Sie gerne auch bei Fragen zum Einsatz und zur Bedienung sowie bei eventuell auftretenden Problemen.

Service und Wartung:

**Um die hohe technische Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit Ihrer Kupplung über viele Jahre zu erhalten, empfehlen wir eine regelmäßige Inspektion und Wartung.
Wir können Sie dabei durch unseren Kundendienst optimal unterstützen und bieten Ihnen den Abschluss eines Service- und Wartungsvertrages an.
Bitte fordern Sie unser Angebot an.**

Carl Kurt Walther GmbH & Co.KG
Postfach 42 04 44
42781 Haan
Westfalenstraße 2

Tel.: +49 (0) 2129 567-0
Fax: +49 (0) 2129 567 450

E-Mail: info@walther-praezision.de
Internet: www.walther-praezision.de

Ansprechpartner:

Anwendungstechnik und Service

Holger R. Figge
Telefon: (02129) 567-591
Telefax: (02129) 567-590
Handy: (0162) 2090100
e-mail: hfigge@walther-praezision.de

Weitere Adressen und Telefonnummern Ihrer Ansprechpartner finden Sie im Internet auf unserer Homepage unter www.walther-praezision.de „Service / Kundendienst“.

Inhaltsverzeichnis

1 Inhaltsverzeichnis

1	INHALTSVERZEICHNIS	3
2	ALLGEMEINES	4
3	GEWÄHRLEISTUNG.....	5
4	SICHERHEITSHINWEISE.....	6
5	PRODUKTBESCHREIBUNG DER VERSCHLUSSKUPPLUNG.....	7
5.1	BESTIMMUNGSGEMÄÙE VERWENDUNG	7
5.2	TECHNISCHE DATEN.....	7
6	INSTALLATIONSANLEITUNG	8
7	BEDIENUNGSANLEITUNG	9
7.1	KUPPELVORGANG	9
7.2	ENTKUPPELVORGANG	9
8	WARTUNG UND FUNKTIONSPRÜFUNG	10
8.1	WARTUNG UND FUNKTIONSPRÜFUNG	10
8.1.1	<i>Die Wartung beinhaltet folgende Punkte:</i>	10
8.1.2	<i>Die Funktionsprüfung beinhaltet folgende Punkte:</i>	10
9	PRÜFUNG	11
10	SCHMIERUNG !	12
11	LAGERUNG	13
12	AUÙERBETRIEBNAHME.....	14
13	BESTELL-NUMMERN-CODE	15
14	INDEX	16

2 Allgemeines

Diese Betriebsanleitung enthält alle Vorschriften für die Bedienung, Inbetriebnahme und Wartung der Kupplung.

Alle Angaben und Hinweise in dieser Betriebsanleitung wurden unter Berücksichtigung der geltenden Vorschriften, des aktuellen ingenieurtechnischen Entwicklungsstandes sowie unserer langjährigen Erkenntnisse und Erfahrungen zusammengestellt.

Die Übersetzungen der Betriebsanleitung wurden ebenfalls nach bestem Wissen erstellt. Eine Haftung für Übersetzungsfehler können wir jedoch nicht übernehmen. Maßgeblich gilt die beigestellte deutsche Version dieser Betriebsanleitung.

Der tatsächliche Lieferumfang kann bei Sonderausführungen, der Inanspruchnahme zusätzlicher Bestelloptionen oder auf Grund neuester technischer Änderungen u.U. von den hier beschriebenen Erläuterungen und zeichnerischen Darstellungen abweichen. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an uns.

- ☞ Diese Betriebsanleitung ist vor Beginn aller Arbeiten am und mit dem Gerät, insbesondere vor der Inbetriebnahme, sorgfältig durchzulesen! Für Schäden und Störungen, die sich aus der Nichtbeachtung der Betriebsanleitung ergeben, übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Die Betriebsanleitung ist unmittelbar am Gerät und zugänglich für alle Personen, die am oder mit dem Gerät arbeiten, aufzubewahren.

Die Überlassung der Betriebsanleitung an Dritte ist nicht gestattet und verpflichtet gegebenenfalls zu Schadenersatz. Weitere Ansprüche behalten wir uns vor.

Vor Inbetriebnahme Gerät auf mängelfreien Zustand und technisch einwandfreie Funktion kontrollieren.

Das Original ist die deutsche Fassung.

Technische Änderungen am Produkt im Rahmen der Verbesserung der Gebrauchseigenschaften und der Weiterentwicklung behalten wir uns vor.

Die Betriebsanleitung ist unser Eigentum.

Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar und wird gerichtlich verfolgt (Urheberrechtsgesetz gegen unlauteren Wettbewerb, BGB).

Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung (Paragraph 7, Abs. 1 PG) oder GM-Eintragung (Paragraph 5, Abs. 4 GMG) vorbehalten.

3 Gewährleistung

Die Gewährleistung richtet sich:

nach den „Allgemeinen Bedingungen für Lieferung und Leistung der Firma C.K.Walther GmbH & Co. KG mit dem Stand, der zum Zeitpunkt des Kaufvertrages Gültigkeit hatte und

nach den im Kaufvertrag vereinbarten Regelungen.

Generell ausgenommen von der Gewährleistung sind Verschleißteile.
Typische Verschleißteile in Produkten der Firma C.K.Walther GmbH & Co. KG sind beispielsweise:

- Dichtungen
- Federn

4 Sicherheitshinweise

Der Einsatz dieser Kupplungen entbindet den Betreiber nicht von der Beachtung der einschlägigen Arbeitssicherheitsverordnungen z.B. Betriebssicherheitsverordnung etc. Es unterliegt der Sorgfaltspflicht des Betreibers der Kupplungen, Maßnahmen zur Sicherstellung eines geordneten Betriebes zu planen und ihre Durchführung zu kontrollieren.

☞ Gefährdungshinweise

Bei falscher Produktauswahl, unsachgemäßer Benutzung und unterlassener Wartung bestehen Gefährdungen und es können Schäden an Personen und Sachen auftreten durch:

- Gefährliches Ausstoßen von Medium oder einzelnen Partikeln / Kupplungssteilen
- Funktionsbeeinträchtigungen von angeschlossenen Anlagen oder Werkzeugen
- Die Metallteile von Kupplung und Nippel sind nicht thermisch geschützt. Die Berührung dieser Teile kann bei hohen Medientemperaturen zu Verbrennungen führen. Je nach Umgebungstemperatur können auch Ventilhebel und Ringgriff unzutreffig heiß werden. Daher sind in diesen Fällen geeignete, ausreichend langschlächtige Schutzhandschuhe zu tragen.

☞ Der Betreiber muss insbesondere sicherstellen, dass

- die Kupplung nur bestimmungsgemäß verwendet wird.
- die Kupplung nur in einwandfreiem, funktionstüchtigen Zustand betrieben wird.
- die Betriebsanleitung stets in einem leserlichen Zustand und vollständig dem Bedienungspersonal zur Verfügung steht.
- das Bedienpersonal ausreichend mit der Arbeitsweise und den Sicherheitshinweisen der Kupplung vertraut ist.
- die Kupplungen zur Instandsetzung in unser Werk eingesendet werden.
- während des Betriebes der Kupplungen keine Sicherheitseinrichtungen entfernt und/oder außer Funktion gesetzt werden.
- vor dem Ein- bzw. Ausbau der Kupplungen gewährleistet ist, dass die Kupplung nicht druckbeaufschlagt ist.

☞ Nach Abschluss der Montage- und Installationsarbeiten und vor der Inbetriebnahme der Kupplung sind folgende Punkte zu beachten:

Überprüfen Sie noch einmal alle Schraubverbindungen auf ihren festen Sitz.

Vor der Inbetriebnahme der Kupplungen muss eine Funktionsprüfung vorgenommen werden (siehe Wartungs- und Funktionsprüfung).

Produktbeschreibung der Verschlusskupplung

5 Produktbeschreibung der Verschlusskupplung

Die Kupplungsverbindung besteht aus:

- Verschlusskupplung 1-LS-009-0-.....-..-

Sofern die beiden Kupplungshälften nicht gekuppelt sind, sollten beide Kupplungshälften im Bedarfsfall gegen äußere Verschmutzungen bzw. Beschädigungen geschützt werden.

5.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

- Die Kupplung dient nur zur Verbindung zweier Leitungen.
- Der Kuppel- und Entkuppelvorgang erfolgt per Hand.
- Die Kupplung ist besonders für folgende Medien/Einsatzzwecke geeignet:
 - Luft
- Bei allen anderen möglichen Einsatzzwecken sollte eine Rücksprache mit Walther-Präzision erfolgen.

5.2 Technische Daten

- Die Betriebsdrücke der Kupplung hängen von den Werkstoffen der Einzelteile ab.
- Bei genormten Anschlüssen ist bei der Festlegung der Betriebsdrücke der höchstzulässige Betriebsdruck des Anschlusses zu berücksichtigen.
- Bei der Wahl eines geeigneten Anschlusses ist folgender statischer Druck möglich.

	Max. Betriebsdruck (bar)	Cv-Wert Einseitig absperrend
LS-009	12	4,32

- Für andere als in der Produktbeschreibung aufgeführten Verwendungsarten und technischen Werte ist die Kupplung nicht bestimmt.
- Wird die Kupplung nicht ihrer Bestimmung und ihrer technischen Werte gemäß verwendet, ist kein sicherer Betrieb gewährleistet.
- Für alle Personen- und Sachschäden, die aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung und Missachtung der technischen Werte entstehen, ist nicht der Hersteller, sondern der Betreiber der Kupplung verantwortlich.

6 Installationsanleitung

Die Verschlusskupplung ist unter Berücksichtigung der allgemeinen Unfallverhütungsvorschriften so in ein Leitungsnetz einzubauen, dass:

- eine einwandfreie Bedienung gemäß Bedienungsanleitung gewährleistet ist.
- Die Verschraubung der Kundenanschlussseite hat nach einschlägigen technischen Regeln zu erfolgen.
- die Verschlusskupplung vorrangig netzseitig und der Verschlussnippel vorrangig auf der Verbraucherseite Verwendung findet.
- äußere Beschädigungen der Einheit sowie aller beweglichen Teile ausgeschlossen sind.

Bevor die Verschlusskupplung und der Verschlussnippel an ein Rohrleitungsnetz installiert werden, ist sicherzustellen, dass das Rohrleitungsnetz ausreichend gespült/ausgeblasen bzw. gereinigt ist.



**Nach Abschluss der Montagearbeiten ist eine Funktionsprüfung
gemäß Bedienungsanleitung sowohl im drucklosen Zustand
als auch unter Betriebsdruck durchzuführen.**

7 Bedienungsanleitung

Um möglicherweise lebensgefährliche Verletzungen des Personals und Schäden an der Verschlusskupplung bei der Bedienung zu vermeiden, dürfen diese nur für die genannten Verwendungszwecke eingesetzt werden.

Funktionsbeschreibung der Kupplung

7.1 Kuppelvorgang

Vor jedem Kuppelvorgang ist eine visuelle Kontrolle der Kupplung und des Nippels durchzuführen. Bei erkennbaren, sichtbaren Beschädigungen oder Verformungen sind die beschädigten Teile auszutauschen.

Die Verschlusskupplung verfügt über eine Verriegelungsautomatik, d.h.: Einhandbedienung. Zum Kuppeln wird die Verschlusskupplung hinter der Verriegelungshülse oder der Verschlussnippel im Verschlusstückbereich mit einer Hand aufgenommen und auf das Gegenstück axial mittig bis zum Anschlag aufgeschoben.

Die Verriegelungshülse rastet beim Kuppeln ohne Unterstützung des Bedieners nach vorne ein.

Verschlusskupplung und Verschlussnippel sind nunmehr mechanisch verriegelt. Vorhandene Ventile werden beim Kuppelvorgang geöffnet und somit der Durchfluss freigegeben.



ACHTUNG

Es ist darauf zu achten, dass sich die Verriegelungshülse in Endstellung befindet, d.h. vorne bündig mit dem Kupplungsgehäuse abschließt, da sonst keine einwandfreie Verriegelung.

7.2 Entkuppelvorgang

Erster Entriegelungsschritt und Entlüften

Durch Zurückbewegen der Verriegelungshülse wird bei Drücken $p \geq 2.5$ bar zunächst nur der erste Entriegelungsschritt freigegeben. Der Nippel schnellt mehrere Millimeter aus der Kupplung heraus und wird durch ein zweites Verriegelungssystem an der vollständigen Trennung von der Kupplung gehindert. Dabei schließt das Kupplungsventil und die nippelseitige Luft entweicht.

Zweiter Entriegelungsschritt

Erst wenn der nippelseitige Druck die Schaltschwelle von ca. 2.5 bar unterschritten hat, kann auch das zweite Verriegelungssystem gelöst werden. Dazu ist die Verriegelungshülse erneut zurückzubewegen. Nunmehr kann der Nippel vollständig und gefahrlos, d.h. ohne „Peitscheneffekt“ von der Kupplung getrennt werden.

Achtung!

Bei vorhandenem Druck in der durch das Kupplungssystem verbundenen Leitung, kann beim Entkuppeln ein - je nach Druck - starker Trennkraft auf das Kupplungssystem wirken.

Das bewegliche Teil der Kupplung (Loshälften) ist aus diesem Grund fest in der Hand zu halten, um Verletzungen zu vermeiden.

Wartungsanleitung Funktionsprüfung

8 Wartung und Funktionsprüfung

Vorbeugende Wartungsmaßnahmen

WALTHER-Verschlusskupplungen sind so zu handhaben, dass äußere Beschädigungen der Elemente sowie aller beweglichen Teile ausgeschlossen werden.

8.1 Wartung und Funktionsprüfung

Damit die Funktion der Verschlusskupplung und damit der Schutz des Bedieners immer gewährleistet ist, muss abhängig von den Betriebsbedingungen in einem geeigneten Intervall eine Wartung und eine Funktionsprüfung durchgeführt werden.

Um die Betätigungs Kräfte zu minimieren und die Lebensdauer der Verschlusskupplung zu verlängern, empfehlen wir, die Steckflächen leicht einzufetten (siehe Punkt 10).

8.1.1 Die Wartung beinhaltet folgende Punkte:

- Bei den Verschlusskupplungen und bei den Verschlussnippeln ist eine äußere Sichtkontrolle auf Beschädigungen und Verschmutzung durchzuführen.
- Verschmutzungen im von außen zugänglichen Funktionsbereich (Dichtbereich, Betätigungs elemente) sind durch einfaches Abwischen zu entfernen.

Bei Vorliegen von beschädigten, gerissenen oder korrodierten Teilen muss die Verschlusskupplung ausgebaut und zur Instandsetzung ins Herstellerwerk eingeschickt werden.

Bei verschlissenem, versprödetem oder überalterten Dichtungen sowie bei gravierenden Verschmutzungen liegt die Entscheidung beim Kunden, ob er die Verschlusskupplung zur Instandsetzung ins Herstellerwerk sendet oder ob er selbst instand setzt.

8.1.2 Die Funktionsprüfung beinhaltet folgende Punkte:

Wie in der Bedienungsanleitung beschrieben, werden die Verschlusskupplung mehrmals gekuppelt, mit Druck beaufschlagt und entkuppelt.

Dabei ist auf Folgendes zu achten:

- Einwandfreie, leichtgängige Funktion beim Kuppeln und Entkuppeln.
- Dichtheit der Verschlusskupplung im gekuppelten und entkuppelten Zustand.

Bei Vorliegen von beschädigten, gerissenen oder korrodierten Teilen muss die Verschlusskupplung ausgebaut und zur Instandsetzung ins Herstellerwerk eingeschickt werden.

Bei verschlissenem, versprödetem oder überalterten Dichtungen sowie bei gravierenden Verschmutzungen liegt die Entscheidung beim Kunden, ob er die Verschlusskupplung zur Instandsetzung ins Herstellerwerk sendet, oder ob er selbst instand setzt.

Hinweis !

Bei einer **Selbstinstandsetzung** muss in jedem Fall eine Druck- bzw. Dichtheitsprüfung durchgeführt werden, diese kann auch durch den Arbeitsprozess vollzogen werden.
Der Ablauf und Umfang dieser Prüfung ist im Punkt „Prüfung“ beschrieben.

Hinweis !

Bei einer Instandsetzung, die nicht vom Hersteller Walther-Präzision vorgenommen wurde, entfällt die Gewährleistung des Herstellers Walther-Präzision für die Selbstinstandsetzung.

9 Prüfung

(Auszug aus der Prüfanweisung QM-PA 2.0 des Walther-Präzision QM-Systems)


Beschreibung:

Prüfen der Armatur mittels Wasserbadperlprobe nach folgenden Tabellenwerten.


Serie	
Niederdruck	
LS-009	2 bar absolut

- Prüfaufbau und Prüfablauf


Prüfung 1: Verschlusskupplung und Verschlussnippel gekuppelt

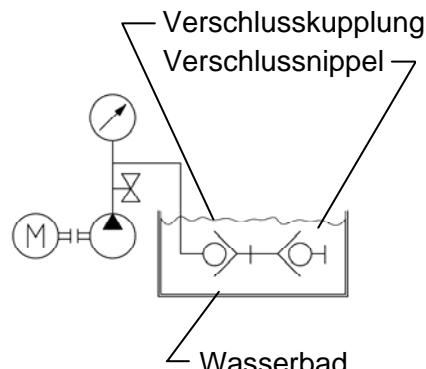

Prüfung 2: Verschlusskupplung entkuppelt

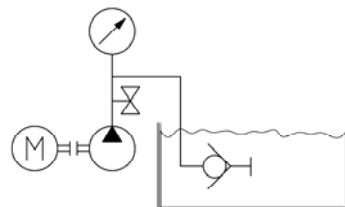

Prüfung 3: Verschlussnippel entkuppelt

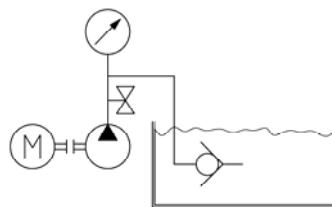

- Hinweise und Anmerkungen:

Die Haltezeit je Prüfung beträgt 10 Sek.

Es darf keine Blasenbildung während der Haltezeit von 10 Sek. auftreten.

Nach dem Prüfen muss die Armatur schnellstmöglich in warmer Luft getrocknet werden (Empfohlen: 45 – 55 °C, ca.30 min bei Luftströmung bis 2 Std. bei stehender Luft abhängig vom Gerät)

- Dokumentation:

Prüfungen sind mit Eintragungen für Prüfdruck, Prüfmedium und Name/Datum zu dokumentieren.

10 Schmierung !

Um die Betätigungskräfte zu minimieren und die Lebensdauer der Kupplung zu verlängern, empfehlen wir die Steckflächen leicht einzufetten.

Die Schmierung ist mit **nicht** ausharzenden Fetten durchzuführen.



Achtung !

Die Wahl des Fettes ist hinsichtlich der Verträglichkeit auf die Dichtungsqualität und das Medium (z.B.: Sauerstoff) abzustimmen.

11 Lagerung

Die Kupplungen müssen so gelagert werden, dass keine Beschädigungen an den Kupplungen auftreten können.

Die Lagerungsbedingungen der Kupplungen müssen sich nach den Richtlinien für die Dichtungen richten, da hier durch unsachgemäße Lagerung Veränderungen auftreten können.

Folgende Punkte sind einzuhalten:

- Die Kupplungen müssen trocken gelagert werden.
- Für den sicheren Erhalt der Dichtungen sollen die Dichtungen und damit auch die Kupplungen nicht unter Einwirkung von Tageslicht aufbewahrt werden.
- Zum Schutz gegen Sauerstoff sollen die Dichtungen und damit auch die Kupplungen in der Verpackung aufbewahrt werden.

Außerbetriebnahme

12 Außerbetriebnahme

Am Ende der Lebensdauer muss die Kupplung oder deren Einzelteile umweltgerecht und entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen entsorgt werden.

Hierfür sollten die örtlichen öffentlichen oder privaten Entsorgungsgesellschaften in Anspruch genommen werden.

Bestell-Nummern-Code

13 Bestell-Nummern-Code

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

☒ - ☒☒ - ☒☒☒ - ☒ - ☒☒☒☒☒ - ☒☒ - ☒ - ☒☒☒ - ☒☒
☒ - ☒☒ - ☒☒☒ - ☒ - ☒☒☒☒☒ - ☒☒☒☒ - ☒☒☒ - ☒☒

1. Sachgruppe

2. Serie

Die Angabe der Serie besteht entweder aus zwei Buchstaben oder zwei Ziffern.

3. Nenngröße / Nennweite

Sie wird auf volle Einer auf- bzw. abgerundet. Die Angabe kann numerisch wie alphanumerisch sein.

4. Produktart oder Bauart

5. Anschlussausführung

6. Werkstoffausführung:

xx-x und xxxx möglich

7. Werkstoffausführung (Dichtungsausführung):

xx-x und xxxx möglich

8. Y- oder Z-Ausführung

9. Zusatzausstattung

14 Index

A

Allgemeines.....	4
Änderungen	4
Anlagen	2, 6
Arbeitsmittel	2
Arbeitssicherheitsverordnungen	6
Arbeitsweise	6
Außenbetriebnahme	14

B

Bediener	2
Bedienung.....	2
Bedienungsanleitung	8, 9
beschädigten	10
Bestell-Nummern-Code	15
bestimmungsgemäß	6
Bestimmungsgemäße Verwendung	7
Betriebsanleitung.....	1, 4
Betriebsdruck	7, 8
Betriebssicherheitsverordnung	6
beweglichenTeile	8

D

Dichtungen	10
Dichtungsqualität	12
druckbeaufschlagt.....	6
drucklosen Zustand	8
Durchführung	6

E

Eigentum	4
Einhandbedienung	9
Einsatz	2
einwandfreie Funktion.....	4
einwandfreiem, funktionstüchtigen Zustand	6
Endstellung	9
Entkuppelvorgang	7, 9
Entsorgungsgesellschaften	14
Entwicklungsstandes	4
Erfahrungen	4
Erkenntnisse	4

F

Fachpersonal.....	2
falscher Produktauswahl.....	6
Fetten.....	12
Funktion	6
Funktionalität	2

Funktionsbeschreibung	9
Funktionsprüfung	6, 8, 10

G

Gefährdungshinweise.....	6
Gefährliches Ausstoßen	6
gekuppelt.....	7
Gerät	4
gereinigt	8
gerissen	10
Gewährleistung	5
gravierenden Verschmutzungen.....	10

H

Haftung.....	4
Handhabung	2

I

Inbetriebnahme	4, 6
Index.....	16
Inhaltsverzeichnis.....	3
Inspektion	2
Installationsanleitung	8
Instandsetzung.....	6, 10

K

Kaufvertrag	5
kontrollieren	4
korrodierten.....	10
Kundenbetreuung	2
Kuppelvorgang	9
Kupplung	4, 6, 7, 14
Kupplungen	6
Kupplungsverbindung	7

L

Lagerung	13
Lagerungsbedingungen	13
Lebensdauer	10, 12
leichtgängige Funktion	10
Leistungsfähigkeit	2
Leitungsnetz	8
leserlichen Zustand	6
Lieferumfang	4

M

mängelfreien Zustand	4
Medientemperaturen	6
Medium	6

Montage.....	6
Montagearbeiten.....	8
<i>N</i>	
netzseitig.....	8
Niederdruck-Serie	1
Nippel.....	6
<i>O</i>	
Original.....	4
<i>P</i>	
Produktbeschreibung	7
<i>R</i>	
Rohrleitungsnetz.....	8
<i>S</i>	
Sauerstoff	12
Schäden	4, 6
Schadenersatz	4
Schmierung.....	12
Schraubverbindungen.....	6
Schutzhandschuhe	6
Service.....	2
sicherer Betrieb	7
Sicherheit.....	2
Sicherheitseinrichtungen	6
Sicherheitshinweise	6
Sicherheitshinweisen	6
Sonderausführungen.....	4
Steckflächen	10, 12
Störungen	4

<i>T</i>	
Tageslicht.....	13
Technische Daten.....	7
technischen Werte	7
thermisches.....	6
trocken.....	13
<i>U</i>	
Übersetzungsfehler.....	4
Unfallverhütungsvorschriften	8
<i>V</i>	
verantwortlich	7
Verbesserung.....	4
Verbraucherseite	8
Verpackung	13
Verriegelungsautomatik	9
Verschlusskupplung	7
Verschlussnippel	8
Version	4
Verwendung	8
Verwendungsarten	7
Vorschriften	4
<i>W</i>	
Wartung.....	2, 4, 6, 10
Wartung und Funktionsprüfung	10
Werkzeuge	2
<i>Z</i>	
Zuverlässigkeit	2